


1. Lihula mnt 10

Lähedal asuvad: Lasteaed Vikerkaar, TLÜ
Haapsalu kolledž, Haapsalu Spordibaasid

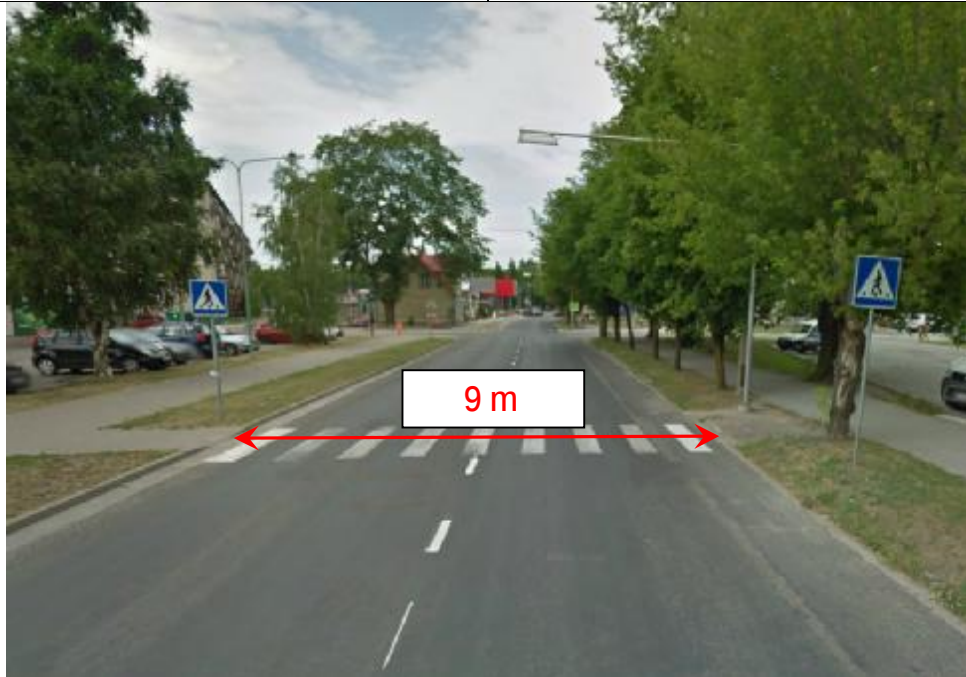

Märkused: Valgustus valgustab ainult sõiduteel olevat jalakäijat, mitte teeületust ootavat.
Tänavavalgustus moodustab ootealal varje.

2. Lihula mnt-Kuuse tn

Lähedal asuvad: Haapsalu Gümnaasium,
RIMI kauplus, Haapsalu Spordibaasid



Märkused: Valgustus valgustab ainult sõiduteel olevat jalakäijat, mitte teeületust ootavat.
Tänavavalgustus moodustab ootealal varje.

3. Lihula mnt-Posti tn-Tallinna mnt

Lähedal asuvad: Haapsalu kaubamaja, RIMI kauplus



Märkused: Antud ristmik toodi liiklemisraskusega kohana välja paljudes erivajadustega liiklejate küsitluses. Ristmik lai ja ebaselge liiklusskeemiga. Foorituled ei ole madala päikesega nähtavad.

4. Lihula mnt-Posti tn-Tallinna mnt

Lähedal asuvad: Haapsalu Gümnaasium



Märkused: Puudub kohtvalgustus, lm 543, 544 on paigaldatud liiga suure vahemaaga. Kooli peaksest väljudes ei ole tõkestatud otsepääs tänavale. Puuduvad kiirust piiravad meetmed.

5. Lihula mnt-Tamme tn-Raudtee tn


Lähedal asuvad: Eramajade rajoon



Märkused: Valgustus puudulik, kohtvalgusti valgustab ainult sõiduteel olevat jalakäijat, mitte teeületust ootavat. Teeületusmaa väga pikk.

6. Jaama tn Turu bussipeatus

Lähedal asuvad: Turg, kauplused,
bussipeatus

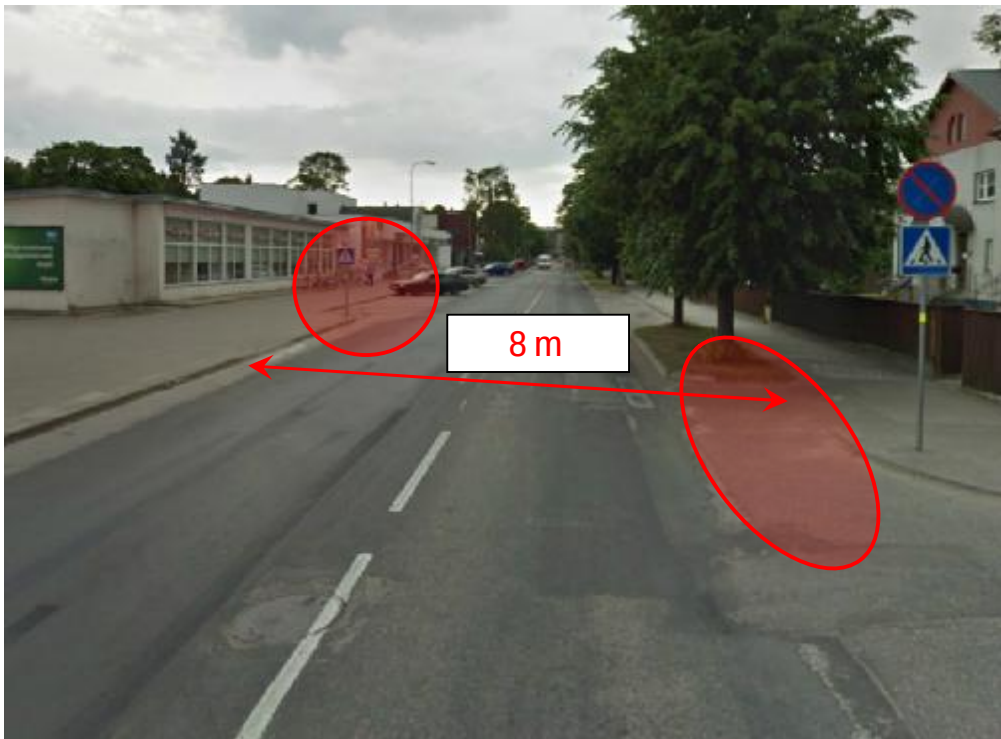

Märkused: Puudub kohtvalgustus, Säästumarketi parklast väljasõidu raadius ebaselge (miks on laiendus?), linna poolt lähenedes varjab puuvõra lm 543, sõidutee ületamist ootav jalakäija jääb puude varju, parkivad sõidukid varjavad jalakäijat.

7. Jaama tn – Jüriöö tn	Lähedal asuvad: Turg, Säästumarket, A ja O jt kauplused
	
Märkused: Puudub kohtvalgustus, linna poolt lähenedes varjab puuvõra lm 543, ülekäigurajale lähenev jalakäija jääb puude varju, ülekäigurajale lähenemine raskendatud kitsa kõnnitee ja eenduva trepi tõttu (lastevankrid, ratastoolid jne).	

8. Kiltsi tee rdt.

Lähedal asuvad: Paralepa randa viiv tee, rdt
jaam



Märkused: Tänavavalgustus ebarahuldav, puudub kohtvalgustus.

9. Kilti tee rdt jaam


Lähedal asuvad: Paralepa randa viiv tee, rdt jaam



Märkused: Tänavavalgustus kesine, puudub kohtvalgustus.

10. Posti tn Kaubamaja

Lähedal asuvad: Haapsalu kaubamaja,
Konsum, ööklubi, asutused, surnuaed

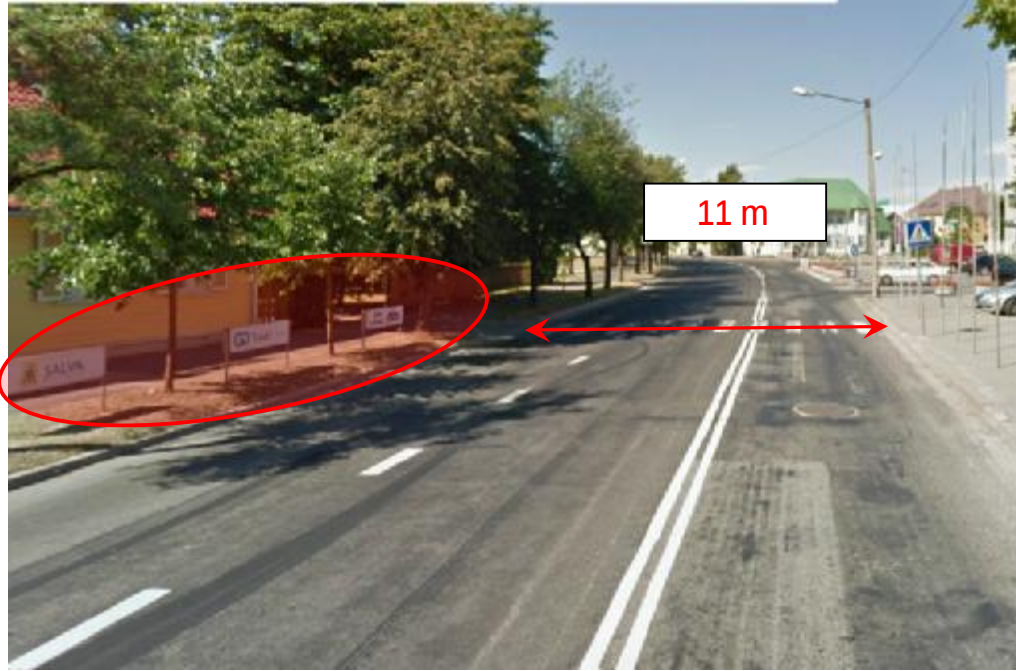

Märkused: Puudub kohtvalgustus, valgustatud reklaamtahvlid segavad pimedal ajal jalakäija märkamist, mitmerajaline teeületus ilma ohutussaareta, puud varjavad teeületussooviga jalakäijat.

11. Posti tn 36

Lähedal asuvad: Haapsalu Linnavalitsus,
turismiinfokeskus



Märkused: Fooriga reguleeritav ülekäigurada, foor on halvasti märgatav, bussipeatuses seisev buss varjab nii foori kui jalakäijat, mitmerajaline teeületus ilma ohutussaaret, puudub kohtvalgustus, tänavavalgustus moodustab ootealal varje.

12. Karja tn 24


Lähedal asuvad: vanalinn



Märkused: Puudub kohtvalgustus. Põhimõtteliselt rahuldava ohutustasemega.

13. Karja tn 18

Lähedal asuvad: vanalinn

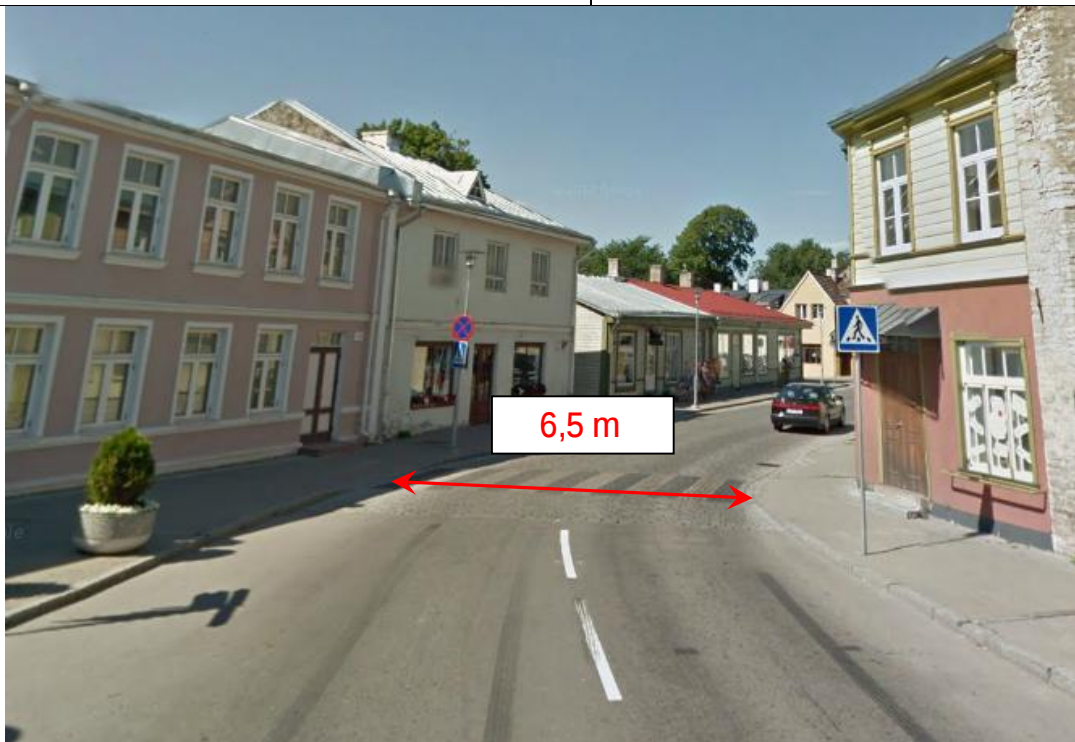

Märkused: Puudub kohtvalgustus, kitsas kõnnitee.

14. Karja tn 6

Lähedal asuvad: vanalinn



Märkused: Puudub kohtvalgustus, parkivad sõidukid võivad varjata nähtavust, kitsas kõnnitee.

15. Lossiplats 1

Lähedal asuvad: vanalinn



Märkused: Märkused: Puudub kohtvalgustus, parkivad sõidukid võivad varjata nähtavust, kitsas kõnnitee.

16. Ehte tn algkool


Lähedal asuvad: Haapsalu Linna Algkool



Märkused: Puudub kohtvalgustus, kõnniteed väga kitsad, oht ootamatuks teejooksmiseks.

17. Suur-Lossi 15

Lähedal asuvad: Haapsalu Linna Algkool

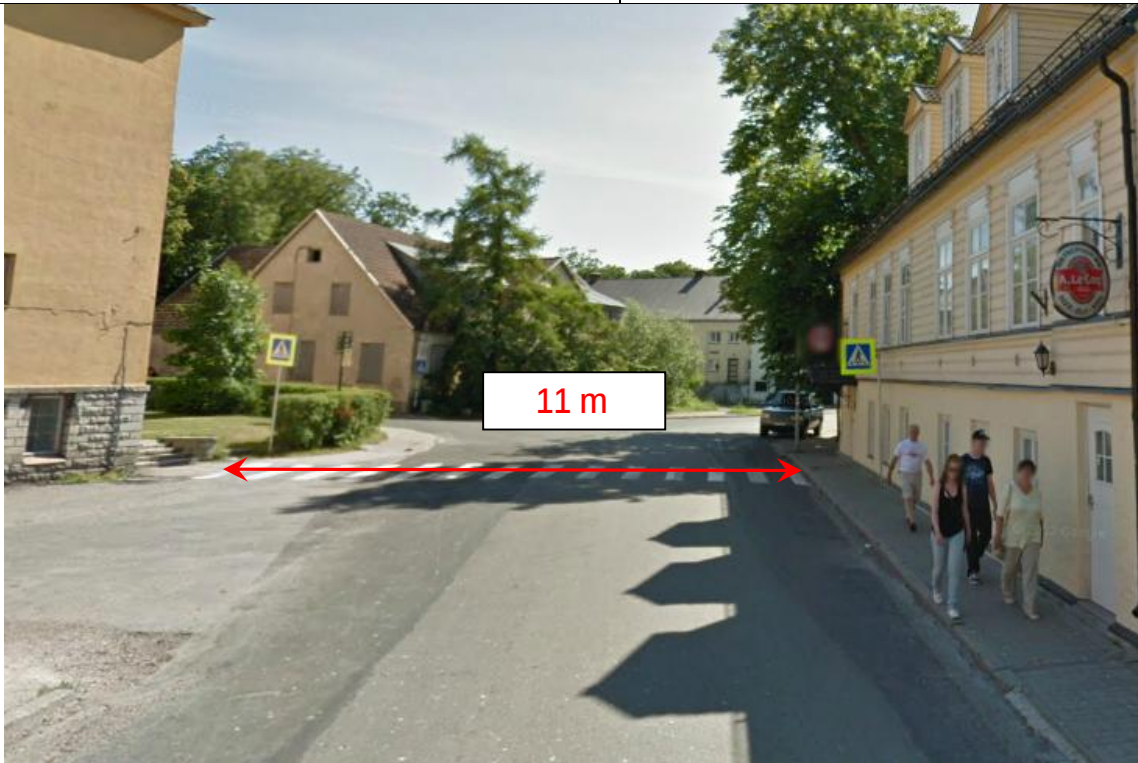

Märkused: Puudub kohtvalgustus, kõnniteed väga kitsad, oht ootamatuks teejooksmiseks. Algkooli pool puudub kõnniteeserv, väga pikk teeületus.

18. Niine tn 10

Lähedal asuvad: lasteaed Pääsupesa



Märkused: Puudub kohtvalgustus, tänavavalgustus nõrk, kõnniteed puuduvad, lm 543, 544 paigaldatud mittestandardikohaselt, varjatud nähtavus.

19. Niine-Kuuse tn

Lähedal asuvad: Haapsalu Gümnaasium



Märkused: Puudub kohtvalgustus, tänavavalgustus nõrk, teeületus väga pikk (algab raadiuselt)

20. Tamme-Kuuse tn

Lähedal asuvad: Kastani ostukeskus




Märkused: Puudub kohtvalgustus, teeületusmaa on väga pikk.

21. Kastani tn 20

Lähedal asuvad: Haapsalu sotsiaalmaja,
Kastani bussipeatus



Märkused: Tänavavalgustus on kesine, puudub kohtvalgustus, korrusmajade poolses servas puudub kõnnitee. Kastani bussipeatuses seisev buss varjab nähtavust.

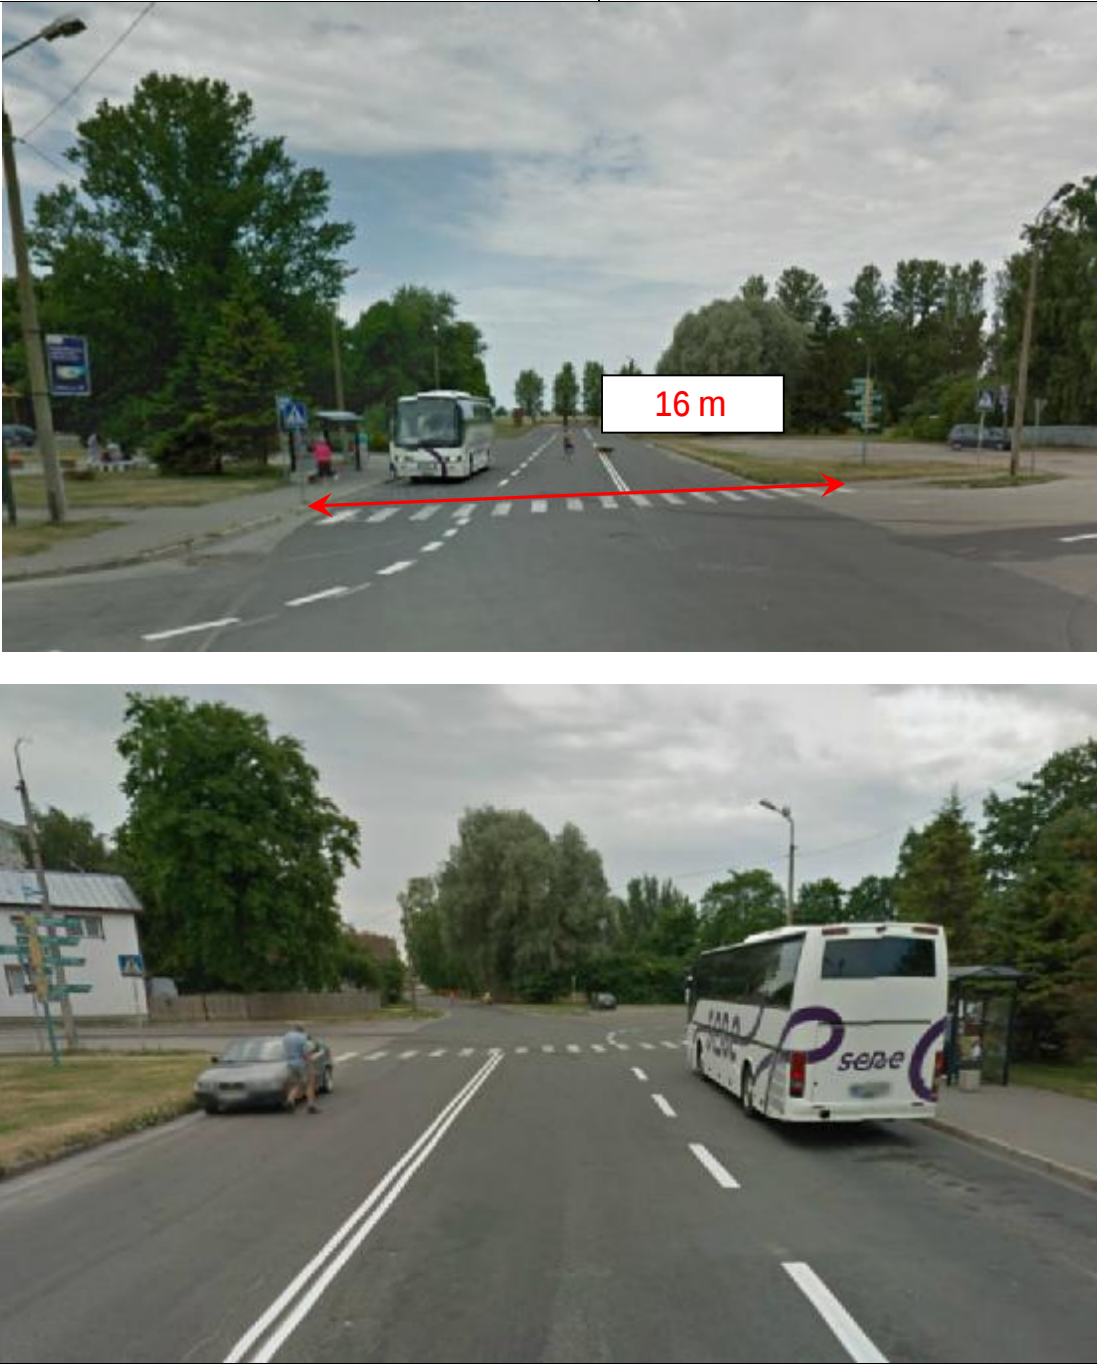22. Raudtee tn	Lähedal asuvad: Bussijaam, raudteejaam
	
Märkused: Tänavavalgustus on kesine, puudub kohtvalgustus, mitmerajalisel teeületusel puudub ohutussaar. Bussipeatuses seisev buss varjab nähtavust!	

23. Sadama tn 11

Lähedal asuvad: Spa Hotell Laine, HNRK



Märkused: Puudub kohtvalgustus, ülekäigurada suubub sissesõiduteele.

24. Turu tn

Lähedal asuvad: Nurme Vabrik



Märkused: Puuduvad kõnniteed

25. Tallinna mnt Kaubamaja

Lähedal asuvad: Haapsalu kaubamaja, RIMI kauplus



Märkused: Puudub kohtvalgustus, puud varjavad liiklusmärke ja teeületust ootavat jalakäijat. Tánavavalgustus moodustab ootealal varje. Teeületus üle mitmerajalise tänava ilma ohutussaarteta. Vahetus läheduses asuv fooriristmik koondab juhi tähelepanu.

26. Tallinna mnt 4

Lähedal asuvad: Haapsalu kaubamaja,
bussipeatus



Märkused: Ülekäigurada suubub juurdepääsuteele. Puudub kohtvalgustus, Tänavavalgustus moodustab ootealal varje.

27. Tallinna mnt-Tamme tn	Lähedal asuvad: bussipeatus
	
Märkused: Puudub kohtvalgustus, teeületusmaa on pikk, puudub ohutussaar tee keskel, pikal sirgel võivad kiirused suureneda. Puudub reflekteeruv taustakilp (eelneval ülekäigurajal on olemas).	

28. Tallinna mnt-Vahtra tn


Lähedal asuvad: bussipeatus



Märkused: Puudub kohtvalgustus, kõnnitee on väga kitsas (vasak linna sisenedes).

29. Tallinna mnt-Kuuse tn


Lähedal asuvad: Uno X tankla

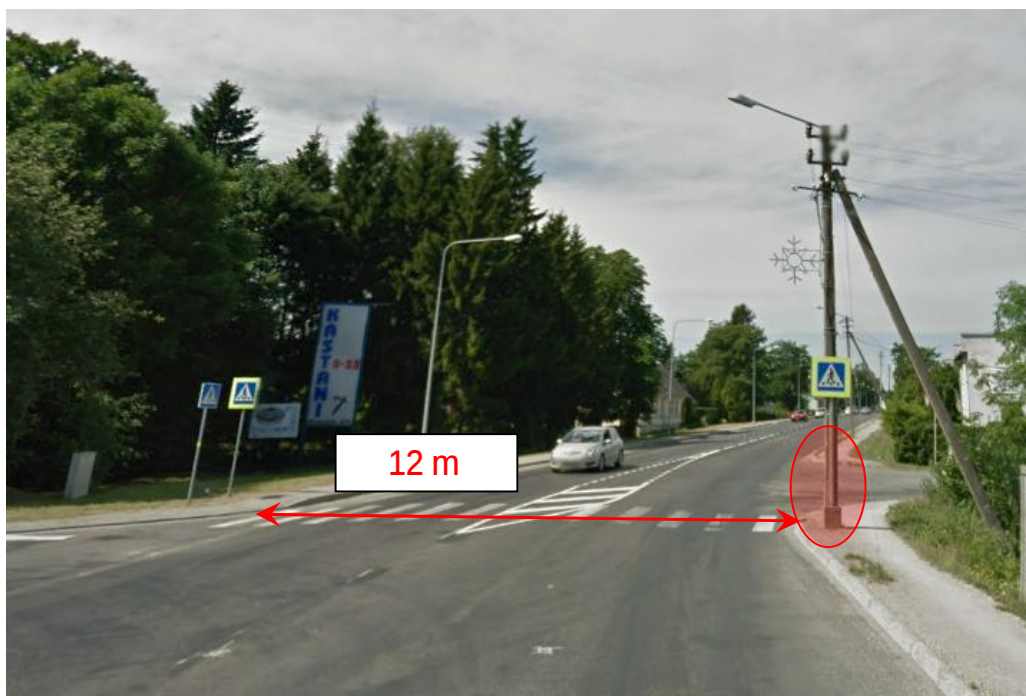

Märkused: Puudub kohtvalgustus, teeületus üle mitmerajalise tee, puudub ohutussaar, tänavavalgustuspost varjab teeületust ootavat last.

30. Lihula mnt-Posti tn-Tallinna mnt


Lähedal asuvad: Rannarootsi keskus

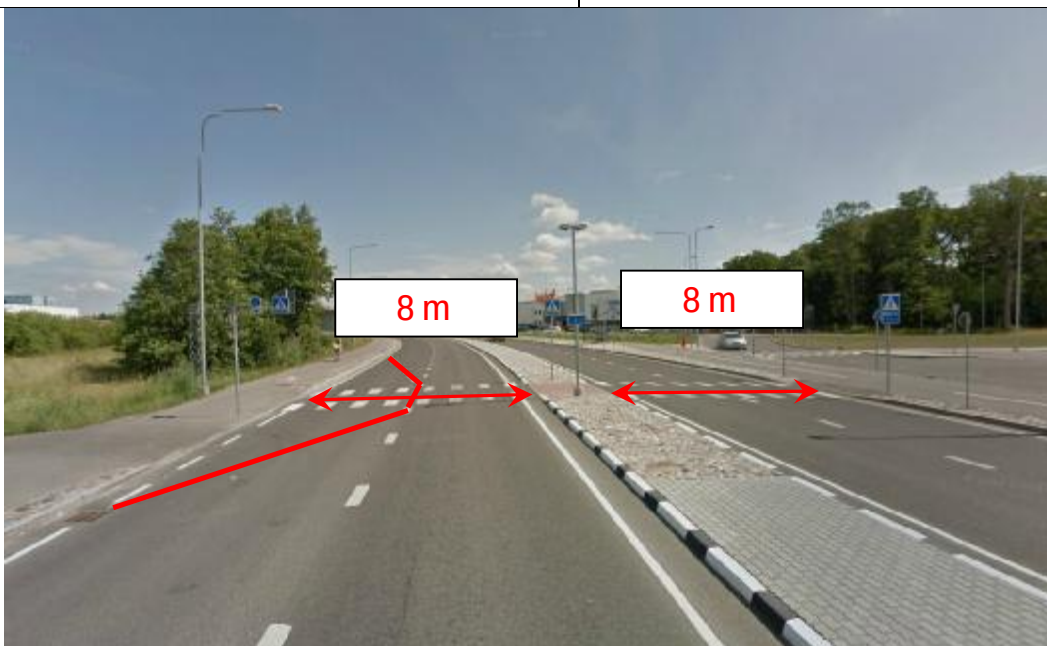

Märkused: Korralik kohtvalgustus! Vähemalt linna suunal võiks ehitada ühe kaduva raja kinni (vt skeemi).

31. Tallinna mnt Statoil

Lähedal asuvad: Statoili tankla, Lukoili tankla,

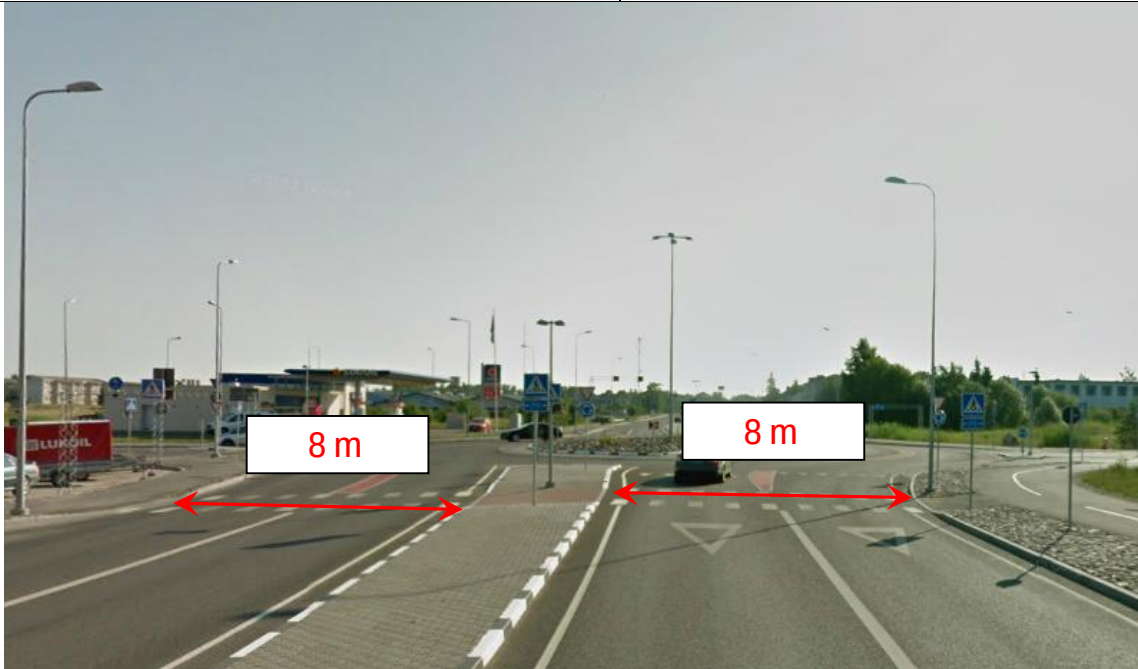

Märkused: Korralik valgustus. „Turboringil“ peaksid olema ka ettenähtud sõiduradade eraldajad (lisavad ohutust ka jalakäijale).

32. Tallinna mnt-Haudejaama tee

Lähedal asuvad: Uuemõisa Autokeskus



Märkused: Korralik valgustus.

33. Lihula mnt-Posti tn-Tallinna mnt

Lähedal asuvad: Ridala Vallavalitsus,
Konsumi kauplus, Haapsalu
Kutsehariduskeskus



Märkused: Heal tasemel ülekäigurada.

34. Lihula mnt-Posti tn-Tallinna mnt

Lähedal asuvad: Haapsalu kaubamaja, RIMI kauplus



Märkused: Kohtvalgustus on korralik. Tiheasustusale sisenemisel peab liikluskeskkonnas toimuma selgelt tajutav muudatus (nt ohutussaar tee keskel, sõidutrajektoori kallutamine vms), siin seda tehtud ei ole, jätkub pikk sirge. Puud varjavad kergliiklusteelt lähenejaid.

35. Ehitajate tee	Lähedal asuvad: Haapsalu Kutsehariduskeskus
	
Märkused: Puudub selleks ettenähtud teeületuskoht, kooli ees peaks see olema valgustatud.	